

長良林道115年06月份林道巡查報告

巡查人：榮家勇



填表日期：115年07月14日

檢查項目

位置(里程)

巡查結果


須處理情況

路面	(1)0K+150處 座標X:279196 Y:2575351 (2)0K+200處 座標X:279176Y:2575491 (3)1K+750處 座標X:278478 Y:2575288 (4)4K+350處 座標X:277723 Y:2574312 (5)8K+080處 座標X:275173 Y:2573079 (6)5K+850處 座標X:276785 Y:2573625 (7)1K+350處 座標X:278710 Y:2575323 (8)9K+400處 座標X:274523Y:2572183 (9)10K+200處 座標X:273862Y:2572077	(1) (2) (3) (4) 因夏季雜草滋生快速，已遮蔽基礎路面。林道動線兩側須盡速排定刈草維護，以確保用路人行車視線能見度與行車安全。 (5) (6) (7) 林道路面呈現劣化混凝土碎裂／破損，建議進行刨除與平整化修補改善。 (8) 為建議單側路肩增設警示桿，增加山區起霧時用路人行車安全。 (9) 溪溝崩塌，大量土沙掩埋林道基礎、水源充沛路基流失林道中斷，唯人員能步行橫越，車輛無法通行。	1、擬請開口契約廠商進盡速辦理刈草工作排程，公文通知將於七月初進行。屆時會同辦理監工記錄，若發現其它異常情事即時回報工作站。 2. 反應路面事項擬請開口契約廠商整體評估，納入林道養護工程辦理林道與路面補強修復，降低通行安全潛在影響，用路人使用車輛務必減速通過並與前車保持安全距離。現場持續密切觀察變化，發現異常情事即時回報工作站續處。 3、關於10K+200溪溝崩塌林道中段斷一案，於6月17日於卓溪鄉清水部落辦理開工說明會，由開口施工承攬廠商按契約進場施作，屆時現場按辦理巡查。發現異狀即現場指正並通報工作站。
擋土牆	(10)6K+900處 座標X:275918 Y:2573456	(10) 擋土牆上方受土石壓力擠壓，結構體已呈現傾斜且牆體受損裂縫龜裂，若不幸倒塌將形成大量土石順勢崩塌，進而阻斷林道交通之虞。	巡查員已持續長期記錄事項，現場持續密切監測，若結構異常加劇或遇突發災情時，立即通報工作站、委請開口契約廠商增設防護逕行障礙排除。
橋樑	0K 至 10K+200處	暫無，新增設施時辦理巡檢	回報工作站
涵管	0K 至 10K+200處	暫無，新增設施時辦理巡檢	回報工作站
地錨	0K 至 10K+200處	暫無，新增設施時辦理巡檢	回報工作站
坡面	(11)3K+400處 座標X:278053 Y:2574442	(11) 小部份土表裸露。	持續密切監測，加強巡視邊坡狀況。若遭遇強颶或強降雨後巡查有異常即通報工作站續處。
路殺	0K 至 10K+200處	暫無發現野生動物因車輛人為碰撞死傷之情事。	持續觀察野生動物族群，若發現路殺個體，將即時拍照、定位記錄並通報工作站保育主辦，依規範指示後續處置。
排水清淤(收集水井)	(12)5K+650處座標X:276863 Y:2573638 (13)3K+480處座標X:278012 Y:2574437	(12)(13)該路段先前排定之排水設施清淤與修復工程已完竣，目前排水功能良好。	持續監控該林道排水設施之導水效能，留意大雨後是否嚴重淤積，若有異常將即時通報處置。
枯木及危木	0K 至 10K+200處	持續密切巡查沿線林木狀況，巡查期間暫無發現具立即危險之傾倒危木。	若巡查發現特危木有影響通行或壓毀設施之虞，可現場進行處理，若情節重大需技術排除通報工作站委請開口契約廠商進場協助處理。
告示牌誌	0K 至 10K+200處	沿線牌誌設置狀況良好，現場不定期維護表面清潔並清除阻礙遮蔽植生，使告示標語文字及圖示均清晰可辨。	若發現牌誌受損或遭破損，現場立即拍照存查並填報Survey123記錄，回報工作站委請開口契約廠商協助辦理修復。
特別事項	0K 至 10K+200處	本月巡查暫無發現應記載之重大異常或其他特殊突發事項。	持續落實常態化巡查，任何突發異常情事應變，即時啟動通報工作站柳技正續處。


填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或輾輹而死亡的現象。


長良林道115年06月份林道巡查現場照片

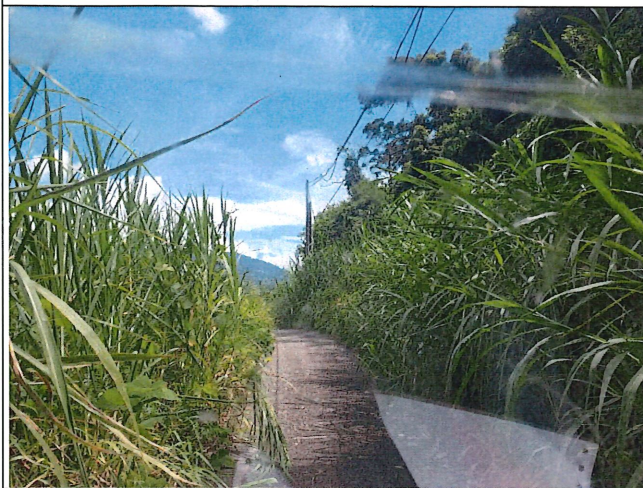


(1) 0K+150處 座標X:279196 Y:2575351
需刈草維護(林道左右兩側)

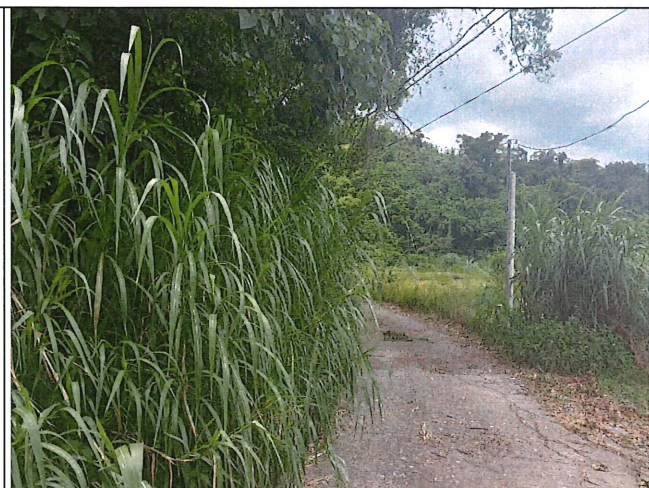

(2) 0K+200處 座標X:279176Y:2575491
需刈草維護(林道左右兩側)

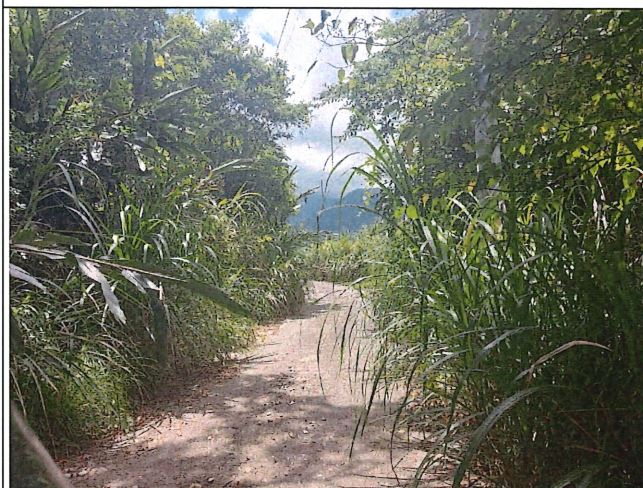


(3) 1K+750處 座標X:278478 Y:2575288
需刈草維護(林道左右兩側)

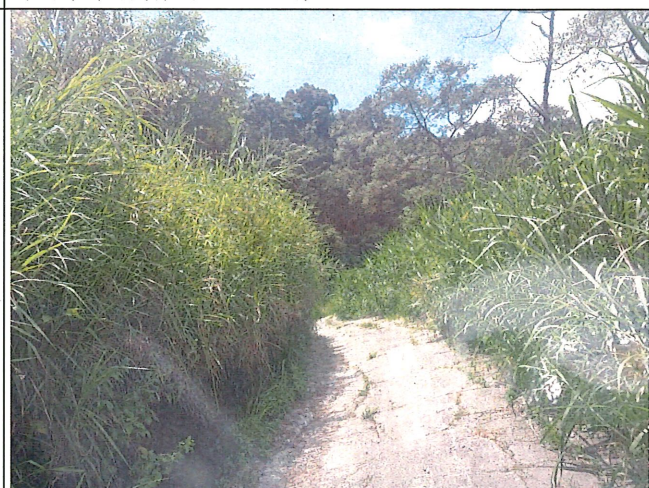

(4) 4K+350處 座標X:277723 Y:2574312
需刈草維護(林道左右兩側)




(5) 8K+080處 座標X:275173 Y:2573079
林道路面呈現劣化混凝土碎裂／破損，建議進行刨除與平整化修補改善。

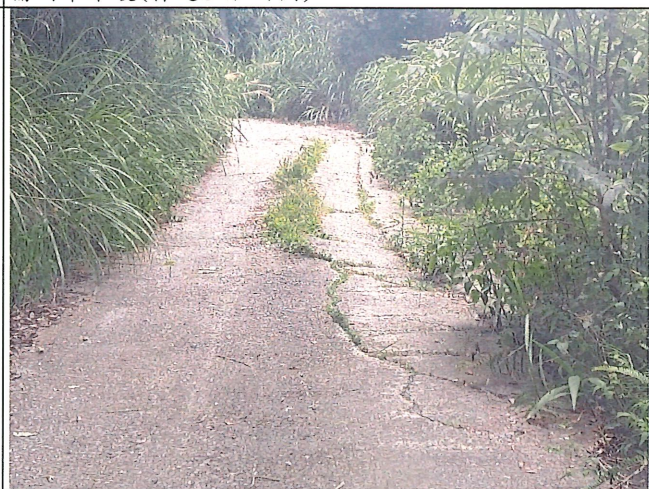

(6) 5K+850處 座標X:276785 Y:2573625
林道路面呈現劣化混凝土碎裂／破損，建議進行刨除與平整化修補改善。

 調查人：榮家勇



調查時間：115年6月 5、9、22、30日

長良林道115年06月份林道巡查現場照片



(7)1K+350處 座標X:278710 Y:2575323

林道路面呈現劣化混凝土碎裂／破損，建議進行刨除與平整化修補改善。



(8)9K+400處 座標X:274523Y:2572183

為建議單側路肩增設警示桿，增加山區起霧時用路人行車安全。



(9)10K+200處 座標X:273862Y:2572077

溪溝崩塌，大量土石掩埋林道基礎、水源充沛路基流失林道中斷，唯人員能步行橫越，車輛無法通行。



(10)6K+900處 座標X:275918 Y:2573456

擋土牆上方受土石壓力擠壓，結構體已呈現傾斜且牆體受損裂縫龜裂，若不幸倒塌將形成大量土石順勢崩塌，進而阻斷林道交通之虞。



(11)3K+400處 座標X:278053 Y:2574442

 
小部份土表裸露。



(12)5K+650處 座標X:276863 Y:2573638


排水設施淤積與修護工程已完竣，目前排水功能良好。

調查人：榮家勇



調查時間：115年6月 5、9、22、30日

長良林道115年06月份林道巡查現場照片

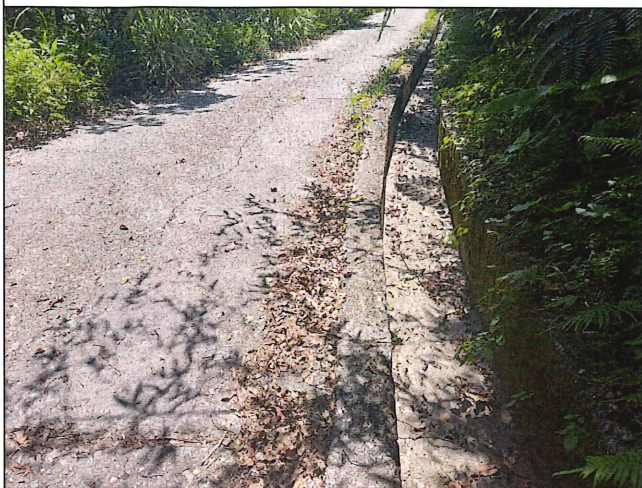

(13)3K+480處 座標X:278012 Y:2574437

排水設施清淤與修護工程已完竣，目前排水功能良好。

調查人：榮家勇



調查時間：115年6月 5、9、22、30日