

長良林道115年07月份林道巡查報告

巡查人：榮家勇



填表日期：115年08月11日

檢查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	(1)8K+080處座標 X:275173 Y:2573079 (2)5K+850處座標 X:276785 Y:2573625 (3)1K+350處座標 X:278710 Y:2575323 (4)9K+400處座標 X:274523 Y:2572183	(1)、(2)、(3)林道路面呈現混凝土劣化碎裂／破損，建議進行平整化修補改善。 (4)為建議單側路肩增設警示桿，增加山區起霧時用路人行車安全。	上半年反應路面事項擬請由開口契約廠商整體評估，納入林道養護工程辦理林道與路面補強修復，降低通行安全潛在影響，巡查員提醒用路人使用車輛務必減速通過並與前車保持安全距離。現場持續密切觀察變化，發現異常情事即時回報工作站續處。
擋土牆	(5)6K+900處座標 X:275918 Y:2573456	(5)擋土牆上方受土石壓力擠壓，結構體已呈現傾斜且牆體受損裂縫龜裂，若不幸倒塌將形成大量土石順勢崩塌，進而阻斷林道交通擊影響用路人之虞。(巡查員已設警示帶預警)	巡查員已持續長期記錄事項，現場持續密切監測，若結構異常加劇或遇突發災情時，立即通報工作站、委請開口契約廠商增設防護逕行障礙排除。
橋樑	0K 至 10K+200處	暫無，新增設施時辦理巡檢	回報工作站
涵管	0K 至 10K+200處	暫無，新增設施時辦理巡檢	回報工作站
地錨	0K 至 10K+200處	暫無，新增設施時辦理巡檢	回報工作站
坡面	(6)10K+200處座標 X:273862 Y:2572077 (7)3K+400處座標 X:278053 Y:2574442	(6)本月開口契約承攬廠商已進行林道改善工程，該地段溪溝崩塌，坡面破碎溪水冲刷不穩定，大量土沙掩埋林道基礎。本月改善工程持續進行中，唯人員能步行橫越，已設立告示牌誌車輛暫時無法通行。 (7)小部份土表裸露。	(6)本案工程預計持續治12月前完工，巡查員持續密切監測工程中坡面變化及狀況。 (7)坡面若遭遇強颱或強降雨後進行特別巡查有異常即通報工作站續處。
路殺	0K 至 10K+200處	暫無發現野生動物因車輛人為碰撞死傷之情事。	持續觀察野生動物族群，若發現路殺個體，將即時拍照、定位記錄並通報工作站保育主辦，依規範指示後續處置。
排水清淤 (收集水井)	0K 至 10K+200處	林道路段排水設施無阻塞，目前排水功能良好。	持續監控該林道排水設施之導水效能，留意大雨後是否嚴重淤積，若有異常將即時通報處置。
枯木及危木	(8)4K+150處座標 X:277803 Y:2574308	(8)發現枯倒木壓迫電線情事，巡查員向台灣電力公司玉里服務處反應後已派員辦理移除無礙，其餘巡查期間暫無發現具立即危險之傾倒危木，持續密切巡查沿線林木生長情形及狀況。	若巡查發現特危木有影響通行或壓毀設施之虞，巡查員可現場進行處理，若情節重大需技術排除通報工作站委請開口契約廠商進場協助處理。
告示牌誌	0K 至 10K+200處	本月已辦理牌誌調查並進行清潔，目前設置狀況良好。巡查員持續不定期維護表面清潔並清除阻礙遮蔽植生，使告示標語文字及圖示均清晰可辨。	若發現牌誌受損或遭破損，現場立即拍照存查並填報Survey123記錄，回報工作站委請開口契約廠商協助辦理修復。
特別事項	0K 至 10K+200處	巡查員持續觀察，本月巡查暫無發現重大異常或其他特殊突發事項。	持續落實常態化巡查，任何突發異常情事應變，即時啟動通報工作站柳技正彥適主辦續處。

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或輾斃而死亡的現象。

長良林道115年07月份林道巡查現場照片



(1)8K+080處 座標X:275173 Y:2573079

林道路面呈現混凝土劣化碎裂／破損，建議進行平整化修補改善。




(2)5K+850處 座標X:276785 Y:2573625

林道路面呈現混凝土劣化碎裂／破損，建議進行平整化修補改善。



(3)1K+350處 座標X:278710 Y:2575323

林道路面呈現混凝土劣化碎裂／破損，建議進行平整化修補改善。

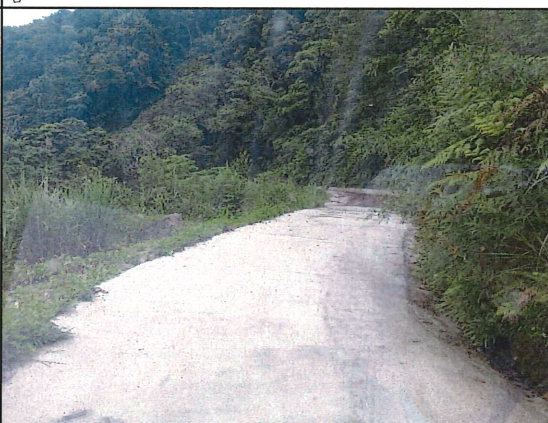

(4)9K+400處 座標X:274523Y:2572183

為建議單側路肩增設警示桿，增加山區起霧時用路人行車安全。



(5)6K+900處 座標X:275918 Y:2573456

擋土牆上方受土石壓力擠壓，結構體已呈現傾斜且牆體受損裂縫龜裂，若不幸倒塌將形成大量土石順勢崩塌，進而阻斷林道交通衝擊影響用路人之虞。(巡查員已設警示帶預警)



(7)10K+200處 座標X:273862Y:2572077

本月開口契約承攬廠商已進行林道改善工程，該地段溪溝崩塌，坡面破碎溪水冲刷不穩定，大量土石掩埋林道基礎。本月改善工程持續進行中，唯人員能步行橫越，已設立告示牌誌車輛暫時無法通行。

調查人：榮家勇



調查時間：115年7月17、21、22、24、27、30日

長良林道115年07月份林道巡查現場照片



(7)4k+900處 座標X:274421 Y:2573971
小部份土表裸露。

(8)4K+150處 座標X:277803 Y:2574308
發現枯倒木壓迫電線情事，巡查員向台灣電力公司玉里服務所電話
聯繫反應後已派員辦理移除無礙，其餘巡查期間暫
無發現具立即危險之傾倒危木。

調查人：榮家勇



調查時間：115年7月17、21、22、24、27、30