

長良林道115年08月份林道巡查報告

巡查人：榮家勇



填表日期：115年9月1日

檢查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	(1)8K+080處 座標X:275173 Y:2573079 (2)5K+850處 座標X:276785 Y:2573625 (3)1K+350處 座標X:278710 Y:2575323 (4)9K+400處 座標X:274523 Y:2572183	(1)、(2)、(3)林道路面呈現混凝土劣化碎裂、破損，建議進行平整化修補改善。 (4)為建議單側路肩增設警示桿，增加山區起霧時用路人行車安全。	上半年反應路面事項擬請由開口契約廠商整體評估，納入林道養護工程辦理林道與路面補強修復，降低通行安全潛在影響，巡查員提醒用路人使用車輛務必減速通過並與前車保持安全距離。現場持續密切觀察變化，發現異常情事即時回報工作站續處。
擋土牆	(5)6K+900處 座標 X:275918 Y:2573456	(5) 擋土牆上方受土石壓力擠壓，結構體已呈現傾斜且牆體受損裂縫龜裂，若不幸倒塌將形成大量土石順勢崩塌，進而阻斷林道交通擊影響用路人之虞。 (巡查員已設警示帶預警)	巡查員已持續長期記錄事項，現場持續密切監測，若結構異常加劇或遇突發災情時，立即通報工作站、委請開口契約廠商增設防護運行障礙排除。
橋樑	0K 至 10K+200處	暫無，新增設施時辦理巡檢	回報工作站
涵管	0K 至 10K+200處	暫無，新增設施時辦理巡檢	回報工作站
地錨	0K 至 10K+200處	暫無，新增設施時辦理巡檢	回報工作站
坡面	(6)10K+200 座標X:273862 Y:2572077 (7)3K+400處 座標X:278053 Y:2574442	(6)本月開口契約承攬廠商進行林道改善工程，因8月24日發布豪大雨影響，該工區溪溝發生崩塌，大流量土沙沖毀林道基礎。開口契約廠商改善工程尚持續進行中，將重修臨時作業道方便人車通行林道。 (7)小部份土表裸露，順勢冲刷勢必覆蓋排水溝形成淹塞。	(6)現場狀況已報工作站，本案工程由巡查員現場持續密切監測工程後續進行狀況。 (7)坡面若遭遇強颱風或強降雨後進行特別巡查有異常即通報工作站續處。
路殺	0K 至 10K+200處	暫無發現野生動物因車輛人為碰撞死傷之情事。	持續觀察野生動物族群，若發現路殺個體，將即時拍照、定位記錄並通報工作站保育主辦，依規範指示後續處置。
排水清淤 (收集水井)	0K 至 10K+200處	林道路段排水設施無阻塞，巡察員簡易清理目前排水功能尚可。	持續監控該林道排水設施之導水效能，留意大雨後是否嚴重淤積，若有異常將即時通報處置。
枯木 及危木	0K 至 10K+200處	巡查期間暫無發現具立即危險之傾倒危木及枯立木，持續密切巡查沿線林木生長情形及狀況。	若巡查發現特危木有影響通行或壓毀設施之虞，巡查員可現場進行處理，若情節重大需技術排除通報工作站委請開口契約廠商進場協助理。
告示牌 誌	0K 至 10K+200處	巡查員持續不定期維護表面清潔並清除阻礙遮蔽植生，使告示標語文字及圖示均清晰可辨。	若發現牌誌受損或遭破損，現場立即拍照存查並填報Survey123記錄，回報工作站委請開口契約廠商協助辦理修復。
特別事項	(8)0K+700處 座標X:279059 Y:2575464	(8)台電電桿歪斜為林道方向。	(8)已聯繫台電公司玉里服務所現場請況，通知工作站柳枝正彥適主辦情形。持續落實常態化巡查，任何突發異常情事應變，即時啟動通報工作站柳枝正彥適主辦續處。

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或輾輹而死亡的現象。

長良林道115年08月份林道巡查現場照片



(1)8K+080處 座標X:275173 Y:2573079
林道路面呈現混凝土劣化碎裂／破損，建議進行平整化修補改善。



(2)5K+850處 座標X:276785 Y:2573625 林道路
面呈現混凝土劣化碎裂／破損，建議進行平整化修補改善。



(3)1K+350處 座標X:278710 Y:2575323 林道
路面呈現混凝土劣化碎裂／破損，建議進行平整化修補改善。



(4)9K+400處 座標X:274523Y:2572183 為建
議單側路肩增設警示桿，增加山區起霧時用路人行車安全。



(5)6K+900處 座標X:275918 Y:2573456
擋土牆上方受土石壓力擠壓，結構體已呈現傾斜且牆體受損裂縫龜裂，若不幸倒塌將形成大量土石順勢崩塌，進而阻斷林道交通擊影響用路人之虞。(巡查員已設警示帶預警)



(6)本月開口契約承攬廠商進行林道改善工程，因8月24日發布豪大雨影響，該工區溪溝發生崩塌，大流量土沙沖毀林道基礎。開口契約廠商改善工程尚持續進行中，將重修臨時作業道方便人車通行林道。

調查人：榮家勇

林榮家勇

調查時間：115年8月4.7.13.14.18.19.20.25日

長良林道115年08月份林道巡查現場照片



(7)4k+900處 座標X:274421 Y:2573971
小部份土表裸露，順勢沖刷勢必覆蓋排水溝形成淹塞。

(8)0K+700處座標X:279059 Y:2575464
台電電桿歪斜為林道方向。

調查人：榮家勇



調查時間：115年8月4.7.13.14.18.19.20.25日