

長良林道115年02月份林道巡查報告

巡查人：金葉一齊



填表日期：115年02月23日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	(1)0k+080處 座標X:279188 Y:2575299 (2)5k+850處 座標X:276782 Y:2573654 (3)5k+850處 座標X:276769 Y:2573647 (4)6k+400處 座標X:275918 Y:2573472 (5)6k+800處 座標X:275918 Y:2573472 (6)7k+250處 座標X:275587 Y:2573569 (7)8k+890處 座標X:274781 Y:2572426 (8)9k+200處 座標X:274585 Y:2572202 (9)10k+000處 座標X:273928 Y:2572113 (10)10k+150處 座標X:273930 Y:2572115	(1)、(2)、(5)、(6)多路段需刈草維護(林道左右兩側) (3)路基塌陷有行車安全疑慮。 (4)、(8)、(9)下邊坡陡峭無護欄設計，有行車安全顧慮，建請設置警示用防撞桿或相關設施以利人車安全。 (7)此路段8K890-9K100處常有落石掉落，日積月累，建請清除路面落石。 (10)10K150-250處為易發生土石崩塌地區，目前易崩塌造成道路中斷，目前天候穩定建請易現場土石為基底簡易開通，若無計畫開通或修復，建議0K處牌誌應更改長良林道通行0-10K較恰當。	報站請開口契約廠商於林道養護時清理維護，持續密切觀察，另如在發現林道另有毀損情事即時報站處理。
擋土牆	0-10k	無	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。
橋樑	0-10k	無	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。
箱涵	0-10K	無	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。
地錨	0-10K	無	無
坡面	0-10K	無	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。
路殺	0-10K	無	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。
邊溝(排水溝)	0-10K	無	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。
枯木及危木	(11)5k+800處 座標X:276830 Y:2573608	危木一棵：樹種山黃麻、胸徑約46cm、樹高14M。	報站請開口契約廠商於林道養護時清理維護，持續密切觀察。
告示牌誌	(12)5k+920處 座標X:276738 Y:2573555	轉彎處反射鏡損壞，建請更換設置新反射鏡以利安全	報站請開口契約廠商於林道養護時一併施作。
特別事項	(13)5k+350處 座標X:277138 Y:2573734	前次工程用餘料柳杉一批，目前已驗收完工堆置於會車處亦非屬林班轄管地內，建請移至林班內堆置。	報站請開口契約廠商於林道養護時一併施作。

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或輾斃而死亡的現象。

長良林道115年02月份林道巡查現場照片



(1)0k+080處 座標X:279188 Y:2575299多路段需刈草維護(林道左右兩側)



(2)5k+850處 座標X:276782 Y:2573654多路段需刈草維護(林道左右兩側)



(3)5k+850處 座標X:276769 Y:2573647路基塌陷有行車安全疑慮



(4)6k+400處 座標X:275918 Y:2573472下邊坡陡峭無護欄設計，有行車安全顧慮，建請設置警示用防撞桿或相關設施以利人車安全。



(5)6k+800處 座標X:275918 Y:2573472多路段需刈草維護(林道左右兩側)



(6)7k+250處 座標X:275587 Y:2573569多路段需刈草維護(林道左右兩側)

調查人：金葉一齊



調查時間：115年2月5、9、10、12、19、23日

長良林道115年02月份林道巡查現場照片



(7)8k+890處 座標X:274781 Y:2572426此路段8K890-9K100處常有落石掉落，日積月累，建請清除路面落石。



(8)9k+200處 座標X:274585 Y:2572202下邊坡陡峭無護欄設計，有行車安全顧慮，建請設置警示用防撞桿或相關設施以利人車安全。



(9)10k+000處 座標X:273928 Y:2572113下邊坡陡峭無護欄設計，有行車安全顧慮，建請設置警示用防撞桿或相關設施以利人車安全。



(10)10k+150處 座標X:273930Y:257211510K150-250處為易發生土石崩塌地區，目前易崩塌造成道路中斷，建請以



(11)5k+800處 座標X:276830 Y:2573608危木一棵：樹種山黃麻、胸徑約46cm、樹高14M。



(12)5k+920處 座標X:276738 Y:2573555轉彎處反射鏡損壞，建請更換設置新反射鏡以利安全

長良林道115年02月份林道巡查現場照片



(13)5k+350處 座標X:277138 Y:2573734前次工程用餘料柳杉一批，目前已驗收完工堆置於會車處亦非屬林班轄管地內，建請移至林班內堆置。

調查人：金葉一齊



調查時間：115年2月5、9、10、12、19、23日