

114年2月份瑞穗林道巡查表

巡查人：柯聖賢


技術士柯聖賢

填表日期：114年3月4日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	(1) 瑞穗林道 10K+300 座標 X: 279587 Y: 2599010 (2) 瑞穗林道 2K+700 座標 X: 281550 Y: 2600616。 (3) 瑞穗林道 4K+600 座標 X: 281260 Y: 2599778 (4) 瑞穗林道 0 K 座標 X: 283183 Y: 2600538 (5) 瑞穗林道 12K+800 座標 X: 278903 Y: 2599857 (6) 瑞穗林道 8K+800 座標 X: 280048 Y: 2599196	(1)此處大彎左右凹凸不平，落差過大，有車輛輪胎騰空的情形。 (2)去年改善完成，大型重車仍要前後來回2至3趟，林道之字形險升坡爬升段起始處 (3)此彎有本林道最大的迴旋及駐留空間，之字形險升坡最長段起始處，路面龜裂。 (4)此段下雨泥濘不堪，近年瑞穗區肩負花蓮分署國產材任務，大型重車出入困難。 (5)此段下雨泥濘不堪，近年瑞穗區肩負花蓮分署國產材任務，大型重車出入困難。 (6)國產材及瑞紋石礦路之大型重車入列通行，再加極端天候，造成此處嚴重塌陷。	報站請開口契約廠商於林道養護時清理維護，持續密切觀察，另如發毀損情事即時報站處理。
擋土牆	瑞穗林道0k-19K	本月無發現擋土牆毀損情事。	持續密切觀察，如發現異狀即時報站處理。
箱涵	瑞穗林道0k-19K	箱涵無破損淤積情事，排水順暢。	無
地錨	無地錨設施	無地錨設施。	無
橋樑	瑞穗林道0k-19K	橋樑設施無毀損情事。	無
坡面	瑞穗林道0k-19K	坡面無崩塌情事。	持續密切觀察，如發現崩塌情事即時報站處理。
路殺	瑞穗林道0k-19K	本月無發現路殺情事。	持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。
邊溝 (排水溝)	瑞穗林道0k-19K	道路邊溝無淤塞但雜草叢生	報站請開口契約廠商於林道養護時清理維護，持續密切觀察，如發現即時報站處理。
枯木及危木	瑞穗林道0k-19K	本月無發現枯木及危木情事。	持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。
告示牌誌	瑞穗林道0k-19K	本月無發現 標誌 遭受毀損之情事。	持續密切觀察，如發現異狀即時報站處理。

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或輾斃而死亡的現象。

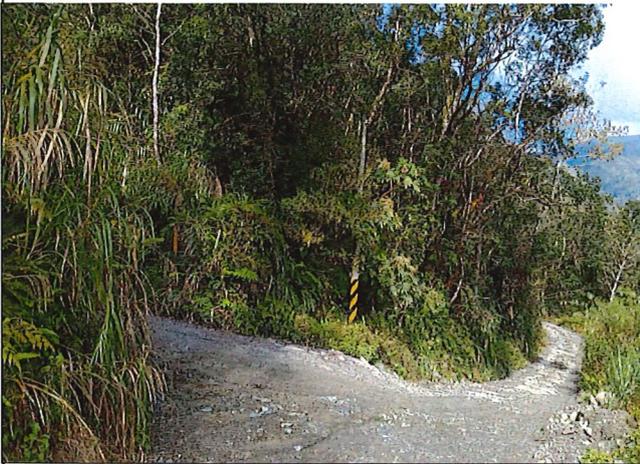

(1) 瑞穗林道10+300K大彎路面凹凸不平落差過大車輛通行時常有後輪騰空造成空轉情形 座標 X: 279587 Y: 2599010



(2) 瑞穗林道2K+700大彎路面良好廠商有用掃把增加小凹痕增加路面摩擦力 座標X: 281550; Y: 2600616。



(3) 瑞穗林道4+600K大彎路面龜裂造成凹凸不平情形，小型車輛易彈跳 座標 X: 281260 Y: 2599778



(4) 瑞穗林道0K路面上雨泥濘不堪，10噸以上重車難以通行容易甩車頭，建議鋪設小碎石 座標 X: 283183 Y: 2600538



(5) 瑞穗12K+800路面上雨泥濘不堪，大型重車難以通行容易甩車頭，建議鋪設小碎石 座標 X: 278903 Y: 2599857



(6) 瑞穗林道8K+800處靠下邊坡路面被壓陷，落差甚大各型車輛底盤均會撞擊到 座標 X: 280048 Y: 2599196

調查人：柯聖賢 技術士柯聖賢

調查時間：115年2月26日